



---

5904-0331

高精度 デジタル ヘッドスペック測定器II コンパクトタイプ

取扱説明書


---

※ご使用前に必ず、本取扱説明書を読み、内容を十分に把握した上で使用して下さい。



株式会社 ジオテックゴルフコンポーネント 千葉市中央区鶴沢町8-6  
TEL. 0120-168-188 FAX.0120-655-188 <http://www.geotechgolf.com/>

## 【各部の名称】

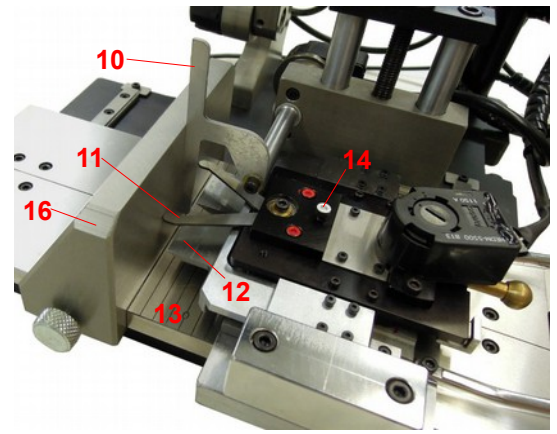

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. LCD        | 11. F.Aゲージ         |
| 2. コントロール・パネル | 12. スコアライン・ゲージ     |
| 3. ライ調整ダイヤル   | 13. F.P目盛          |
| 4. ライ目盛       | 14. F.Aゲージ固定ネジ     |
| 5. スライド・クランプ  | 15A. ストッパー・プレート1   |
| 6. クランプ・ダイヤル  | 15B. ストッパー・プレート2   |
| 7. スライド・テーブル  | 16. キャリブレーション・ブロック |
| 8. スライド・ハンドル  |                    |
| 9. F.Aゲージノブ   |                    |
| 10. ロフト・ゲージ   |                    |

## 【設置・組立】

- 本品は必ず、振動やがたつきの無い場所に置いて使用して下さい。
- 各センサーのケーブルを、コントロールボックス下面の各センサー接続部に接続して下さい。その際は、各ケーブルの番号と、接続部の番号を合わせて下さい。
- スライド動作
- コントロールボックスにACアダプターを接続し、コンセントに繋ぎます。
- 付属のUSBケーブルを使用する場合は、接続するPCに、付属CD等から、ドライバとソフトウェア(.Net Framework 4, Multisense)を先にインストールしてから、USBケーブルで接続して下さい。

## 【コントロール・パネル、ボックス下面】

### 【コントロール・パネル/計測値表示部】

- LIE: ライ角を表示します。
- LOFT: ロフトを表示します。
- FACE: フェイス角を表示します。+がオープン、-がクローズです。

### 【コントロール・パネル/モードの説明】

- Mモード:** 計測を実施する場合の通常モードです。表示しているアイテムナンバーについて、計測値を記憶させることも可能です。
- Pモード:** アイテムナンバーを変更したり、各アイテムナンバーに記憶された計測値を閲覧するモードです。

- ※モードは、Modeボタン(M⇒P)とSetボタン(P⇒M)で切り替えます。
- ※基準値設定を行う際は、モード表示が消えます。


### 【コントロール・パネル/各操作ボタンの機能】

- ON:** 電源を入れます。
- Zero[YES/逆順送り]:** [YES/NO確認時]=YES。[Mモード時]=キャリブレーションを実施します。[Pモード時]=レコード番手を逆順送ります。
- Mode[順送り]:** [Mモード時]=Pモードへ移行します。[Pモード時]=レコード番手を順送ります。
- Set[NO]:** [YES/NO確認時]=NO。[Mモード時]=現在の表示数値を現レコード番手に記録します。[Pモード時]="Zero"と"Mode"で選択したレコード番手を選択し、Mモードに戻ります。
- Off:** 電源を切ります。

### 【コントロールパネル】



### 【コントロールボックス/下面】

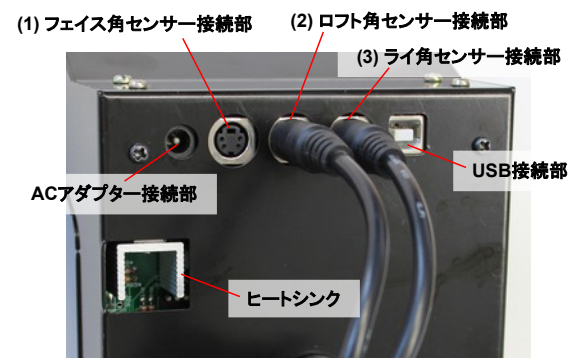

※火傷の恐れがありますので、ヒートシンクには触れないよう、ご注意ください。

## 【梱包内容】

【本体、組込部品】  
本体

【同梱部品等】  
スライド・ゲージ・ブロック  
キャリブレーション・ブロック  
ACアダプター  
USBケーブル



ACアダプター      USBケーブル

## 【セットアップ】

### 【2つの計測方式について】

本製品は、通常の絶対値計測方式と、基準規格値を設定した上での、偏差計測方式の双方に対応しています。通常は、絶対値計測方式ですが、Mモードで計測中に所要の数値に設定した上で、“Zero”ボタンを押して表示される、『SET ORIGIN?』にYES(=Zeroボタン)、『SET MC REF?』にNO(=Setボタン)を選択すると、偏差計測方式になります。

### 【起動とキャリブレーション】

- (1) 本品を起動した際には、キャリブレーション実施の可否を確認されます(=SET MC REF?)ので、基本的には、YES(=Zeroボタン)で実施を選択して下さい。  
※各起動時のキャリブレーション結果との統制を維持したい場合は、利用後、電源を切る前に、デジタル表示のライ角を90度に合わせ、キャリブレーション・ブロックでロフトとフェイス角を0度に合わせた上で、電源を切って下さい。(電源が入っていない状態で各フィックスの操作はしないで下さい)
- (2) コントロール・ボックスの“On”ボタンを押し、起動します。
- (3) 『SET MC REF? YES NO』が表示されます。通常の場合、ライ目盛を90度に、ロフトとフェイス角をキャリブレーションブロックにしっかりと当てて、いずれも0度にした状態(P.2【各部の名称】右側の画像をご参照下さい)でYES(=Zeroボタン)を選択します。  
※前回の電源オフ時に調整済の場合は、そのままライや、ロフトとF.Aの各フィックスを動かさずに、YES(=Zeroボタン)を選択します。
- (4) 『SET MC REF? YES NO』でNO(=Setボタン)を選択すると、起動時のライ、ロフト、F.Aの位置を全て0度として、偏差計測方式で起動しますが、前回利用時の特定のロフト、F.Aの数値を再現することは困難ですので、キャリブレーションを実施されることを推奨致します。
- (5) 実際のライ・ロフト・フェイス角を絶対値で計測する場合は、そのまま、計測を開始して下さい。基準規格値を設定して、規格値からのプラスマイナス偏差を計測する場合、基準値設定を行います。
- (6) 基準となるマスターヘッドがある場合は、本機器にセットして各フィックスを調整します。規格値のみの場合は、ライ・ロフト・フェイス角を手動で調整します。基準となる数値に合わせた上で、“Zero”ボタンを押すと、『SET ORIGIN? YES NO』が表示されますので、YES(=Zeroボタン)を選択し、続く『SET MC REF? YES NO』では、NO(=Setボタン)を選択すると、LIE、LOFT、FACE全てが0度表示となり、偏差計測方式になります。

### 【メモリー機能】

- (1) 本機器は、23アイテム(下記一覧参照)まで、LIE/LOFT/FACEの数値を記憶できます。記憶した数値はUSB接続したPCに出力することが可能で、数値データとして、二次利用できます。
- (2) ディスプレイ右上方に表示されている数字が、現在のアイテムナンバーになります。“Set”ボタンを押すと、表示されているLIE、LOFT、FACEの数値を現アイテムナンバーのデータとして記憶してよいか、確認が表示されますので、YES(=Zeroボタン)で決定します。数値を記憶すると、Mモードに復帰します。
- (3) アイテムナンバーを変更したい時は、Mモードで、“Mode”ボタンを押すと、Pモードに移行します。Pモードでは、各アイテムナンバーに対応して記憶されたLIE/LOFT/FACEの数値を閲覧でき、また、“Zero”(=逆順送り)と“Mode”(=順送り)ボタンでナンバーを変更できます。Pモード時は、ディスプレイ右下に“P”を表示します。
- (4) 希望のアイテムナンバーに変更したら、ライ/ロフト・フィックスを動かして、表示値を変化させると、Mモードに復帰します。
- (5) 一旦、データを記憶後、アイテムナンバーを変更せずに、再度“Set”ボタンを押すと、旧データは失われ、新たなデータが上書きされますので、ご注意下さい。

※PCとの接続、ソフトウェアのセットアップについては、次ページ以降をご参照下さい。

### 【アイテムナンバー一覧】

Type	W					I									P	S	A	L	U			P	
#	1	3	5	7	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	W	W	W	W	1	2	3	T	


“Mode”ボタン=順送り



“Zero”ボタン=逆順送り



原点リセット実施 確認画面

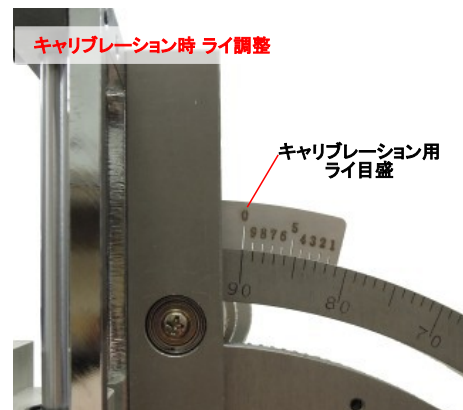

キャリブレーション時 ライ調整

キャリブレーション用  
ライ目盛



キャリブレーション 確認画面



Pモード 表示画面

アイテムナンバー

モード表示(P)



メモリーデータ記憶時 表示画面

モード表示無



# USB接続ドライバ/データ連携ソフトウェア「Auditor PI」 インストール・セットアップ マニュアル

本マニュアルは、以下の機器に対応した、USB接続ドライバと、データ連携ソフトウェアである「Auditor PI」のインストール・セットアップ方法を説明するものです。調整前後の計測結果を直接PCに出力したり、一旦、機器のメモリーに記憶させ(記憶可能件数は、機器によって異なります)、それらをまとめて出力することが可能となります。PCに出力したデータは、テキストや表計算ソフト上で加工・利用して頂くことができます。

5604-0311 HD デジタル ロフトライ調整ゲージ  
5604-0321 HD デジタル パターベンディングマシン  
5904-0321 高精度 デジタル ヘッドスペック測定器II  
5904-0331 高精度 デジタル ヘッドスペック測定器II コンパクトタイプ

## 〔システム要件〕

以下の動作環境を満たすパソコンでご利用ください。

[Windows XP]


- ・オペレーティング・システム: Windows XP Home Edition/Professional Edition、Service Pack3適用済
- ・CPU: Intel Pentium4、1.7 GHz 以上  
Intel Core2Duo、T7250 (2GHz) 以上
- ・メモリー: 512MB以上
- ・ハードドライブ(HDD): 10GB以上
- ・USB: USB2.0 (USBポートが複数の場合、毎回、同一ポートの使用がのぞましい)
- ・ビデオカード: 24 ビットカラー  
解像度1024 x 768(XGA) 以上

※以降、説明中の画面や呼称等は、お使いのOS、ソフトウェアのバージョンによって、一部、異なる場合があります。

## 〔ソフトウェア・インストールの前に〕

ご利用の際は、USBドライバ、.Net Framework 4、Auditor PIの3つのソフトウェアを順にインストールして頂く必要があります。


なお、既に最新の.Net Frameworkがインストールされている場合、再度.Net Frameworkをインストールする必要はありません。インストールされているか、ご不明の場合は、『コントロールパネル』内の『プログラムの追加と削除』等から、現在インストールされているプログラムの一覧を表示させ、『Microsoft .NET Framework 4』で始まるプログラムの有無を確認して下さい。

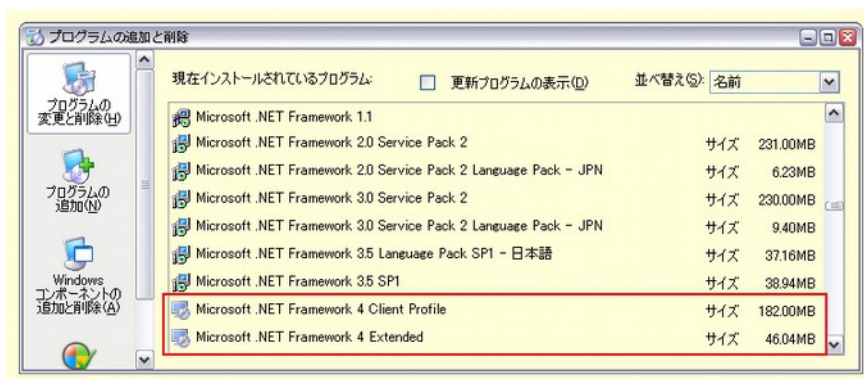

※USBドライバ、及びデータ管理ソフトウェア“Auditor PI”は、最新の下記URLからダウンロードしてご使用下さい。  
Auditor APE data collection Software  
<http://www.golfmechanix.com/SoftwareUpdates.asp>


## ◎USBドライバのインストール

1. ダウンロードしたファイルを展開し、USB\_Driverフォルダー内のインストーラーファイル(“USBDriverInstaller.exe”等)をダブルクリックして起動します。
2. 開いたウィンドウで、“Install Drivers”をクリックすると、インストールが開始されます。
3. “Complete: Driver was pre-installed....”と言うメッセージが表示されたら、インストール完了です。

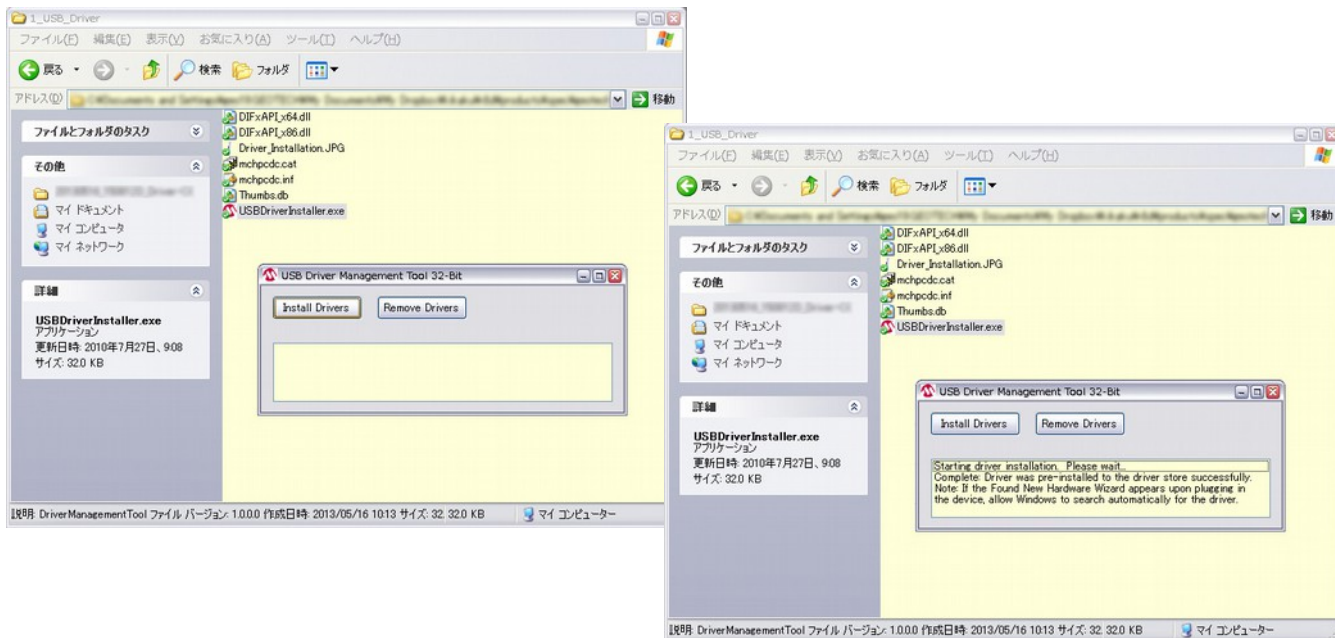

## ◎Auditor PIのインストール

1. ダウンロードしたファイルを展開し、フォルダー内のインストーラーファイル(“010105Setup.msi”等)をダブルクリックして起動します。
2. 開いたウィンドウで、“Install”をクリックすると、インストールが開始され、自動で完了します。

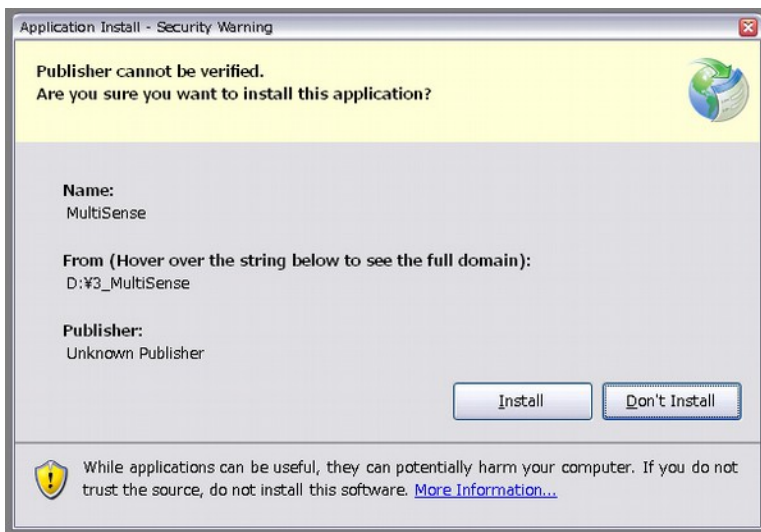

## ◎Microsoft .Net Framework 4のインストール


※上記インストールにおいて、.Net Framework 4のインストールを要求された場合、下記URLから、最新のバージョンをインストールして下さい。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718>

## 【USBケーブルの接続】

※初回のUSBケーブル接続時、USBドライバのセットアップが必要になります。2回目以降は、必要ありません。(PCのUSBポートは、出来るだけ、同じUSBポートを使用して下さい)

1. 全てのソフトウェアについて、インストールが完了したら、USBケーブルをコントロールボックス下面に接続して、コントロール・ボックスの“On”ボタンを押して機器を起動させ、OS起動動作が完了しているPCIにUSBケーブルで接続します。
2. “新しいハードウェアの検索ウィザードの開始”が表示されたら、“いいえ、今回は接続しません”を選択して、“次へ”をクリックします。
3. “ハードウェアに付属のインストールCD またはフロッピーディスクがある場合は、挿入してください。”と表示されたら、“ソフトウェアを自動的にインストールする”を選択して、“次へ”をクリックします。
4. “このハードウェア: USB Communications Port を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows【OSバージョン】との互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません。”が表示された場合、“続行”をクリックして下さい。
5. “新しいハードウェアの検索ウィザードの完了”が表示されたら、“完了”をクリックしてウィザードを閉じます。

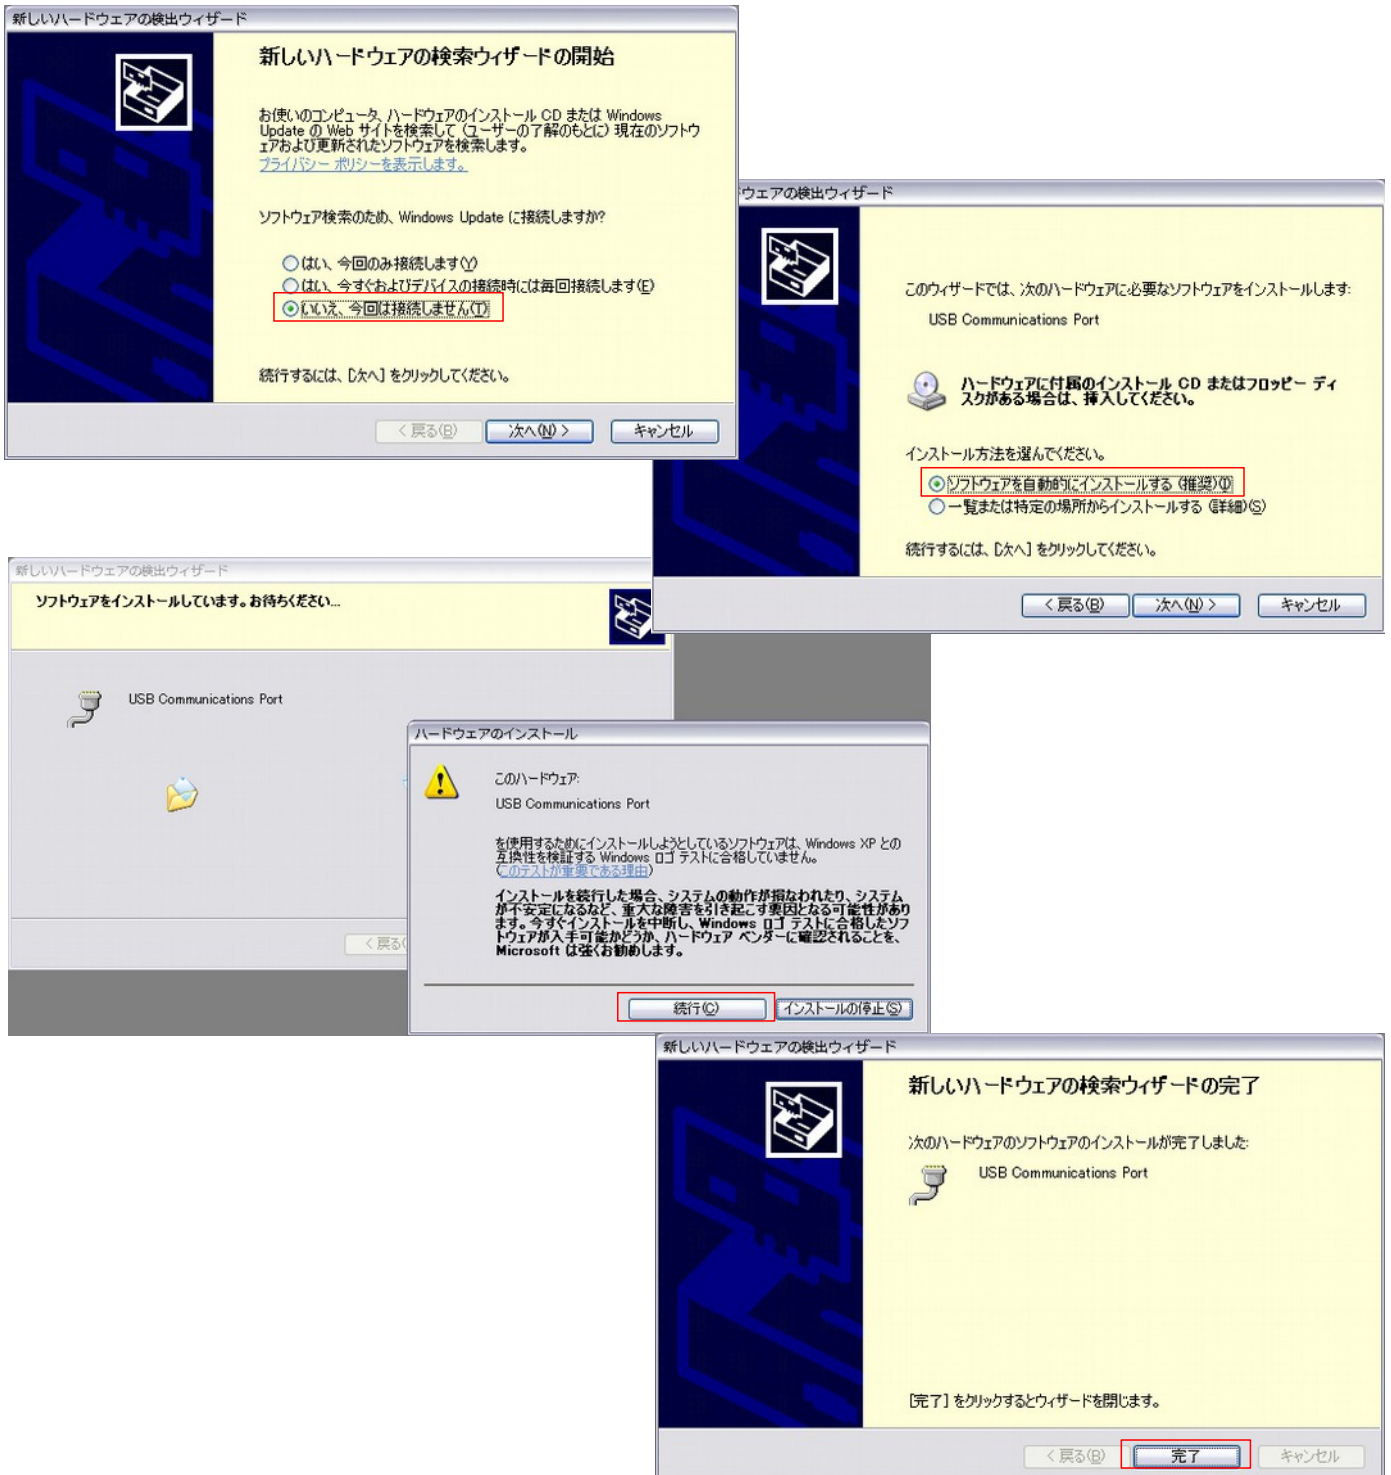

## [ポートの設定]

◎USBケーブルをPCに接続していない状態で、Auditor PIソフトウェアを起動し、Auditor PI画面上の“COM Port”のドロップダウンリストを開き、表示される番号を確認します。次に、USBケーブルで起動中の機器とPCを接続すると(初回接続時は、ドライバのセットアップが必要になりますので、前ページを参照してセットアップをして下さい)、“COM Port”のリストに表示されるポートが増えますので、増えたポートを選択し、“Open Port”をクリックすると、計測器とPCが連携されます(下図中1)。(接続に成功すると、表示が“Open Port”から、“Close Port”に変化します)

## [データの読み出しと利用]

◎Auditor PIは、計測器から読み出したデータをカンマ区切りの状態で表示する“Reading”部と、“Reading”に表示されたデータを表計算シート形式に書き出した“Data Grid”部とから構成されます。以下、各ボタンの機能を説明します。

**Reset Device Memory:** 計測器内のメモリーを全て消去、リセットし、計測器を再起動します。

**Read Current:** 計測器のディスプレイに表示されているデータを読み出し、“Reading”、“Data Grid”に書き出します。(下図中2)

**Read Device:** アイテムナンバーに対応して計測器内に記憶されたデータを全て読み出し、“Reading”、“Data Grid”に書き出します。

**Clear Data Grid:** “Data Grid”内のデータを、全て消去します。

**Delete Selected Row:** “Data Grid”内の選択行を削除します。

**Exit:** Auditor PIを終了します。

### “File”メニュー内

**Open File:** CSV形式のファイルを開きます。

**Save File:** “Data Grid”の内容をCSV形式のファイルとして保存します。

◎“Data Grid”内のデータを、Excel等の表計算ソフトで利用する場合は、“Data Grid”上で必要なセルを選択し、PCのキーボードから、“Ctrl+C”でコピーし、表計算ソフトに貼り付けてご利用下さい。

◎データをテキストとして利用する場合は、“Data Grid”内の各セルをダブルクリックし、テキストとして選択してから、コピーして下さい。

◎各計測値には、タイムスタンプが付されますので、これを利用してデータの管理等を行うことができます。(下図中3)

